

# Půdorys střešní konstrukce

Poškození zatékáním srážkových vod  
Viz. fotodokumentace č.10,č.11

Poškození zatékáním srážkových vod,  
vlhkostí obsaženou v dřevní hmotě,  
dřevokaznou houbou a plísní  
Viz. fotodokumentace č.19 - č.31

Poškození zatékáním srážkových vod,  
vlhkostí obsaženou v dřevní hmotě,  
dřevokazným hmyzem a plísní  
Viz. fotodokumentace č.33 - č.47


Poškození zatékáním srážkových vod,  
vlhkostí obsaženou v dřevní hmotě  
a dřevokaznou houbou  
Viz. fotodokumentace č.53 - č.59

Poškození zatékáním srážkových vod  
Viz. fotodokumentace č.32

## Legenda materiálů:

- Vnější nosné zdivo tl. 460 mm
- Komínová tělesa
- Poškození dřevěných prvků krovu
- Znepřístupněná část krovu

Poškození zatékáním srážkových vod  
porušenou střešní krytinou  
Viz. fotodokumentace č.52

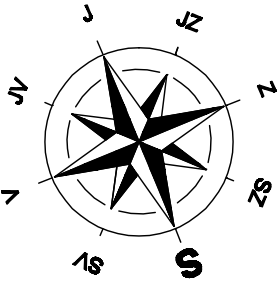

ČERVENÁ pole - značí střední až vyšší poškození  
ORANŽOVÁ pole - značí mírné až střední poškození



4M - IntelliCAD Classic 6.6

Poškození zatékáním srážkových vod  
a dřevokaznou houbou/plísní  
Viz. fotodokumentace č.13 - č.16

Poškození vlhkostí a plísní  
Viz. fotodokumentace č.6 - č.9

Poškození zatékáním srážkových vod  
a vlhkostí obsaženou v dřevní hmotě  
Viz. fotodokumentace č.17,č.18

Poškození zatékáním srážkových vod  
Viz. fotodokumentace č.48 - č.50

Poškození zatékáním srážkových vod  
porušenou střešní krytinou  
Viz. fotodokumentace č.51 a č.52

|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Odpovědná os.: <b>David Gašparík</b>   |                                     | <div></div> <div>David Gašparík - DAGAS<br/>Dvoulétky 684<br/>Libochovice 411 17<br/>Tel : 732177302<br/>e-mail : dagas@email.cz<br/>IČO : 75418975</div> |                        |
| Vypracoval : <b>Michal Gašparík</b>  |                                     |  |                        |
| Kontroloval : <b>David Gašparík</b>  |                                     |  |                        |
| Kraj : <b>Ústecký</b>  | Místo : <b>Těchlovice nad Labem</b> |  |                        |
| Objednatel : <b>Obecní úřad Těchlovice nad Labem 40502, č.p. 37</b>  |                                     |  |                        |
| Stavba :<br><b>Obecní dům Těchlovice 40502, č.p. 37<br/>p.č. 25, k.ú. Těchlovice nad Labem (765414)</b>                                    |                                     | Stupeň : <b>STP</b>  | Formát : <b>A3</b>     |
| Výkres :<br><b>Půdorys střešní konstrukce</b>  |                                     | Zak. č. : <b>G1219</b>   | Paré č. :              |
|  |                                     | Datum : <b>03/2019</b>   |                        |
|  |                                     | Měřítko :<br><b>1:100</b>  | Příloha :<br><b>08</b> |
| Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu s DAGAS |                                     |  |                        |